

トラブル事例集

事例番号：J254-49-M0-2025

宛先	お客様へ		
主題	緊急遮断弁(キャパシタ搭載タイプ)の試運転時のトラブル		
製品・材質	ECB 型(全 4 型式)	現象	キャパシタ異常ランプが点灯する
使用条件			

本書は、過去に弊社が経験した不具合事例をお客様に周知頂き、不具合の未然防止・対策を講じていただく事を主目的として提示しております。貴社運転時の定期メンテナンス及び定修時において、当該事例を基に対策案として活用ください。

◆型式(キャパシタ搭載タイプ)

ECB-2C-K1、ECB-3C-K1、ECB-2C-K2、ECB-3C-K2

◆トラブル事例の内容

キャパシタ異常ランプが点灯しているためセットアップできない

◆不具合事象

キャパシタ異常ランプの点灯する

【異常原因】

キャパシタを充電する前にキャパシタ診断スイッチを操作した。

【対応(確認箇所)】

主電源・キャパシタ電源をONのまま1時間以上充電した後、電源スイッチを一旦OFFにして、再起動しキャパシタ診断可能ランプが点灯した後に診断スイッチをONにする、キャパシタに問題が無ければ診断後(3分後)、ランプは消灯します、点灯になった場合はキャパシタの交換が必要になります。

原因/
対策

